

ИЗВЕЩЕНИЕ № 12
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ,
РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

27329

(номер дела, присвоенный органом государственного строительного надзора)

г.Москва г.Троицк

«__» _____ 201__ г.

1. Застройщик или заказчик, либо лицо, осуществляющее строительство:
Жилищно-строительный кооператив «Очередник», ОГРН 1055011333728;
ИНН 5046067550; КПП 775101001, 142190, г.Москва, г.Троицк, Сиреневый бульвар,
д.15;
2. Объект капитального строительства: 3-х секционный 6 этажный жилой дом;
3. Адрес объекта капитального строительства: г.Москва г.Троицк ул. Солнечная д.7;
4. Разрешение на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт: №RU 50305000-30
от 04.02.2013г. Администрация городского округа Троицк в городе Москве;
5. Заключение государственной экспертизы проектной документации: №50-1-4-1073-12 от
25.07.2012г. ГАУ МО «Московская областная государственная экспертиза»
6. Вид нарушения в соответствии с предписанием №9699/14-4 от 08.10.2014г.:
7. **УПН**
 1. в отступление от проекта «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности», заключения экспертизы № 50-1-4-1073-12 эвакуационные лестничные клетки жилых домов частично выполнены шириной менее 1,05 метра– устранено;
 2. в отступление от проекта «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности», заключения экспертизы № 50-1-4-1073-12 в эвакуационных лестничных клетках в пределах одного марша допущено устройство ступеней с разной высотой– устранено;
 3. в отступление от проекта «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности», заключения экспертизы № 50-1-4-1073-12 часть квартир расположенных на высоте более 15 метров не обеспечены аварийными выходами– устранено;
 4. в отступление от проекта «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности», заключения экспертизы № 50-1-4-1073-12 в эвакуационных лестничных клетках жилых домов допущено устройство инженерного оборудования выступающего из плоскости стен на высоте менее 2,2 метра от площадок лестниц– устранено;
 5. в отступление от проекта «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности», заключения экспертизы № 50-1-4-1073-12 в противопожарных перегородках разделяющих подвал здания на секции не выполнена установка противопожарных дверей– устранено;
 6. в отступление от проекта «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности», заключения экспертизы № 50-1-4-1073-12 в местах прохождения инженерными коммуникациями противопожарных преград с нормируемым пределом огнестойкости не в полном объеме выполнена заделка отверстий– устранено;
 7. в отступление от проекта «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности», заключения экспертизы № 50-1-4-1073-12 в местах прохождения воздуховодами противопожарных преград с нормируемым пределом огнестойкости не в полном объеме завершена установка огнезадерживающих клапанов– устранено;
 8. в отступление от проекта «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности», заключения экспертизы № 50-1-4-1073-12 не завершён монтаж

- систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, диспетчеризация) – устранено;
- 9. в отступление от проекта «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности», заключения экспертизы № 50-1-4-1073-12 не завершено устройство проездов для пожарной техники с расчетной нагрузкой 16 тонн на ось – устранено;
- 10. в отступление от проекта «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности», заключения экспертизы № 50-1-4-1073-12 для целей наружного пожаротушения не предъявлены пожарные гидранты – устранено;
- 11. в отступление от проекта «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности», заключения экспертизы № 50-1-4-1073-12 на стенах здания не выполнена установка световых указателей мест расположения пожарных гидрантов – устранено;
- 12. в отступление от проекта «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности», заключения экспертизы № 50-1-4-1073-12 не предоставлены документы подтверждающие доведение воздуховодов общеобменной вентиляции до требуемых пределов огнестойкости – устранено;
- 13. в отступление от проекта «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности», заключения экспертизы № 50-1-4-1073-12 не предоставлены документы на люк, установленный в ограждающих конструкциях машинного отделения лифта подтверждающие его предел огнестойкости проводились – устранено;
- 14. комплексные испытания систем противопожарной защиты не проводились – устранено.

- 8. Дата устранения нарушения в соответствии с предписанием – 17.11.2014г.
- 9. Фактическая дата устранения нарушений – _____.201 г.
- 10. Приложение на листах: -Акт об устранении выявленных недостатков – 1экз. на 2л.

Председатель правления ЖСК «Очередник» _____ А.М. Золотуев



Отметка о получении
(заполняется должностным лицом государственного строительного надзора)
№ 202
(подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ Р.А. специалист
(должность)